Инструкция за монтаж на 3M™ Stamark™ High Performance Tape Series 380IES

Стъпка 1. Подготовка на повърхността

Правилната подготовка на основата е от съществено значение за постигане на максимална адхезия.

• Почистете повърхността с чиста вода и абразивната страна на гъба. Не използвайте почистващи препарати.
• Подсушете напълно повърхността.
• Обезмаслете зоната с изопропилов алкохол (IPA).
• Изчакайте алкохолът да се изпари напълно.
• Уверете се, че повърхността е чиста, суха и без прах и мазнини.





Стъпка 2. Нанасяне на 3M™ Primer 94

• Нанесете тънък и равномерен слой Primer 94 само върху зоната за монтаж.
• Използвайте четка или тампон и нанасяйте само в една посока.
• Избягвайте прекомерно количество и повторно нанасяне.
• Оставете Primer 94 да изсъхне напълно.





Стъпка 3. Монтаж на тактилната лента

Подготовка:

• Маскирайте зоната с 3M™ 1900 Duct Tape Silver, за да избегнете замърсяване и да осигурите разстояние 50 mm между лентите.
• Не допускайте замърсяване на обработената с Primer 94 повърхност.
• Не докосвайте лепилния слой.
• Използвайте разделителната (синхронизираща) хартия за лесно позициониране.

Монтаж:

1. Поставете лентата върху подготвената повърхност.
2. Притиснете с гумен валяк по цялата дължина.
3. Преминете няколко пъти по лентата със собственото си тегло за активиране на лепилото.







Стъпка 4. Стабилизиране на лепилото

През първите 12 часа:

• не мокрете лентата;
• не я подлагайте на удари или тежки механични натоварвания;
• нормално пешеходно натоварване е допустимо.

След този период лепилото достига необходимата първоначална здравина.

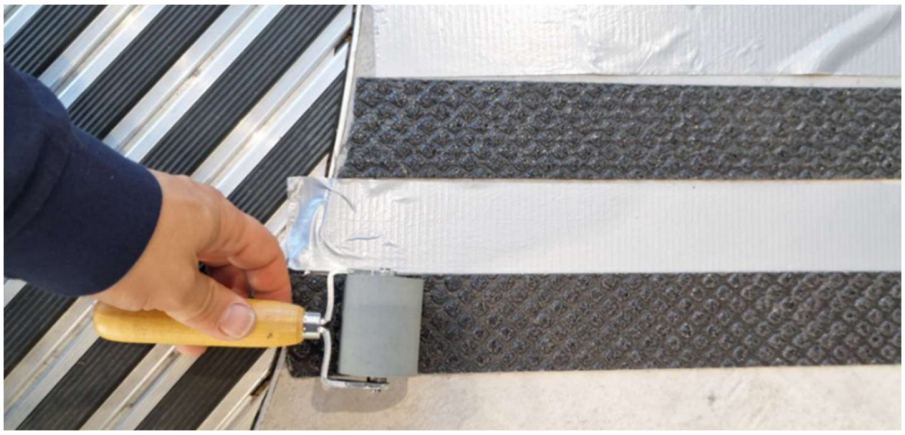

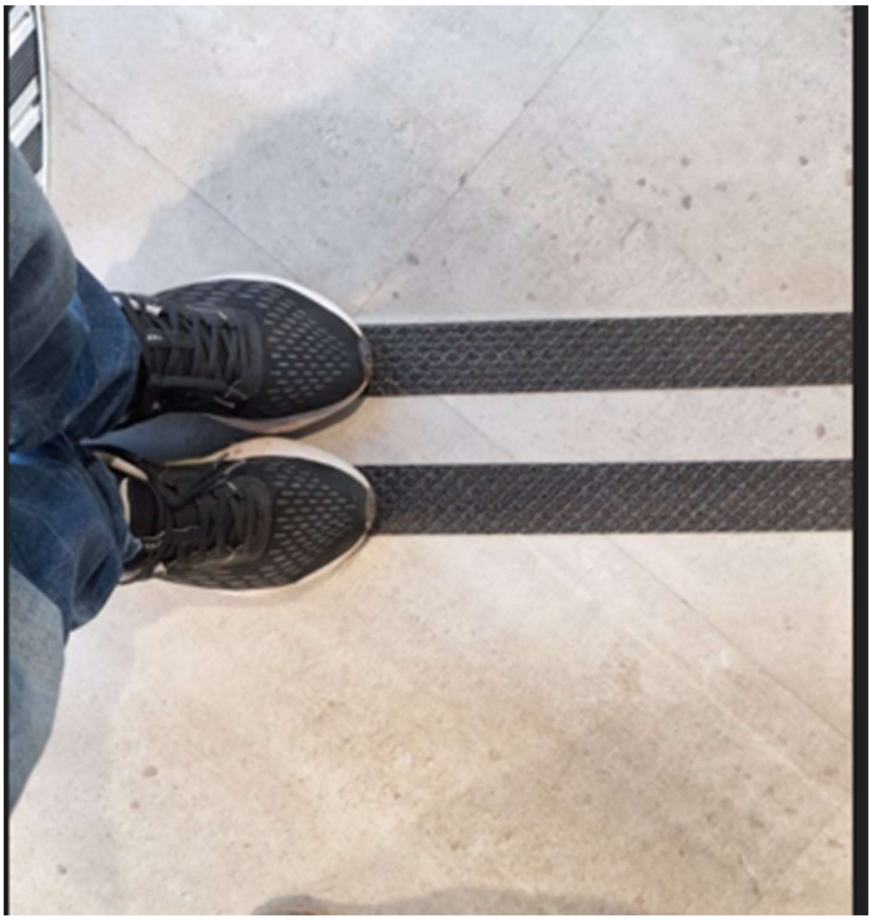

Важни препоръки

• Монтирайте само върху чисти, сухи и здрави повърхности.
• Спазвайте времето за изсъхване на Primer 94.
• След монтажа проверете цялата дължина на лентата за добро прилепване.